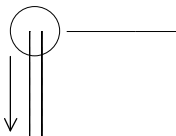








Zákazník Ulice PSC - Obec	VHS Břeclav Břeclav	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	Kontrola č. Datum kontroly Stav potrubí	Sst001K1 16.09.2020 Pasoh20
Ulice (řad) Místo inspekce Rok výstavby Označení	Stávající splaš.kan. Pasohlávky - východ lok.32RD	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	Operátor Počasí Důvod ke kontr. Potrubí	Sst001 St1 St2 Po směru toku p.Dobeš Pěkné, suché Kontrola stavu
Druh potrubí Materiál potrubí Vnitřní ochrana	KS Kanalizace splašková PVC Polyvinilchlorid	Profil potrubí Průměr potrubí Délka roury	Kruhový průřez 300	
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	44,83	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	Počet foto První foto Poslední foto	Sst1 00:00:00 00:05:42
Poznámka				

Měřítka 1:500 St1	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			1	
	9,01	S--L	Přípojka vlevo	00:01:15			1	
	9,01	S-E-	Vnikající balastní voda okolo zaústění	00:01:34			1 3	
	29,57	S--L	Přípojka vlevo	00:03:22			1	
	33,39	S--R	Přípojka vpravo	00:03:57			1	
	35,27	AU-R	Uzavřená odbočka vpravo	00:04:29			1	
	39,15	S--O	Přípojka shora	00:05:05			1	
	44,83	EH	Konec úseku	00:05:42			1	

St2