




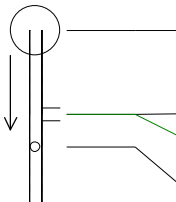






Zákazník Ulice PSC - Obec	VHS Břeclav Břeclav	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	Pasoh20	Kontrola č. Datum kontroly Stav potrubí	Sst003K1 16.09.2020
Ulice (řad) Místo inspekce Rok výstavby Označení	Stávající splaš.kan. Pasohlávky - východ lok.32RD	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	Sst003 St3 St4 Po směru toku	Operátor Počasi Důvod ke kontr. Potrubí	p.Dobeš Pěkné, suché Kontrola stavu
Druh potrubí Materiál potrubí Vnitřní ochrana	KS Kanalizace splašková PVC Polyvinilchlorid	Profil potrubí Průměr potrubí Délka roury	Kruhový průřez 300		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	33,83	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	Sst1 00:00:00 00:06:34	Počet foto První foto Poslední foto	
Poznámka					

Měřítko 1:250 St3	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			3	
	2,78	S--L	Přípojka vlevo	00:00:46			3	
	2,78	S-E-	Vnikající balastní voda přípojkou	00:01:15			3 3	
	3,87	S--O	Přípojka shora	00:01:38			3	
	19,31	S--L	Přípojka vlevo	00:03:21			3	
	19,31	S-E-	Vnikající balastní voda okolo zaústění	00:03:36			3 3	
	25,66	S--R	Přípojka vpravo	00:04:39			3	
	30,55	AU-R	Uzavřená odbočka vpravo	00:05:21			3	
	31,81	S--R	Přípojka vpravo	00:05:54			3	
	33,83	EH	Konec úseku	00:06:34			3	